



Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики  
«Завьяловская школа-интернат» (ГКОУ УР «Завьяловская школа-интернат»)

«Дарьиньская школа-интернат» Удмурт Элькуньинь огъядышетонъя кун канна ужьюрт  
«Дарьиньская школа-интернат» УЭ (ОККУ)

427000, УР, с. Завьялово, ул. Пугачевская, 24, тел. 8 (3412) 22-13-97, e-mail: zavyalovskou@mail.ru  
ИНН 1808700397 КПП 184101001

№ 82 от 26.04.2023г.

Прокурору Завьяловского района УР  
Старшему советнику юстиции  
Шумихину М.Н.

1.В ответ на Ваше Постановление от 27.03.2023г. сообщаем, что:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Информация о проделанной работе
1	Отсутствует проектная документация на здание школы, содержащая пожарно - технические характеристики. Указанная документация не представлена	Есть проектная документация
2	Не предоставлена проектная и техническая документация и на системы противопожарной защиты объектов защиты (на АПС, СОУЭ, фактически предоставлена исполнительная документация).	Имеется исполнительная документация выполнена ИП Петров, лицензия № 18-Б/00045 от 23.06.2019
3	Не представлены декларации пожарной безопасности в отношении каждого здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	Написано письмо о выделении средств в Министерство образования на устранение данного предписания До 01.06.2023 г.
<b>Здание учебного корпуса (Литер А, год постройки - 1989)</b>		
4	На втором этаже в общем коридоре (между кабинетами №20, 21) настенный речевой оповещатель расположен на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (фактически расстояние составляет 130 мм).	исправлено
5	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно - отделочных материалов для покрытия пола лестничных клеток (фактически для покрытия пола лестничных клеток применена краска, на которую не представлены сертификаты соответствия).	При подготовке школы к учебному году будут выполнены работы по покраске сертифицированными лакокрасочными материалами.
6	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных	В спортивном зале запланирована побелка потолков, покраска стен, покрытие пола сертифицированными

Завьяловского района УР  
дата 27.04.2023  
индекс

	декоративно - отделочных материалов для покрытия пола спортивного зала (фактически для покрытия пола спортивного зала применен напольный лак, на который не представлен сертификаты соответствия).	материалами. Устраним к началу учебного года.
7	Ширина основного эвакуационного выхода, ведущего из актового зала, с число посадочных мест - 90, в общий коридор, выполнена в свету менее 1, 2 м (фактически ширина выполнена 0, 88 м)	Ввиду конструктивных особенностей здания расширение дверных проемов невозможно. Количество посадочных мест сократили до 50.
<b>Здание спального корпуса (Литер А1, год постройки 1975)</b>		
8	В общем коридоре размещена мебель	убрали
<b>Спальный корпус №2 (Литер Б, год постройки 1979)</b>		
9	Ширина лестничных маршей менее 1,2 м (фактически минимальная ширина марша в лестничной клетке № 50 в соответствии с кадастровым паспортом на здание 0,87 м, в лестничной клетке № 51 в соответствии с кадастровым паспортом на здание 1,03 м).	Проведена оценка пожарных рисков ИП Панюгин Н.А. (договор № 176/19 от 20.05.2019)
10	Ширина выхода из лестничной клетки наружу выполнена, менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы (фактически ширина выхода составляет 0, 84 м).	Проведена оценка пожарных рисков ИП Панюгин Н.А. (договор № 176/19 от 20.05.2019)
11	Перед наружной дверью лестничной клетки не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (фактически ширина двери составляет 0, 84 м, а ширина наружной площадки составляет 1,1м)	Устраним к новому учебному году (июль 2023).
12	Для отделки стен центральной лестничной клетки и потолка зального помещения столовой применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 (фактически представлен сертификат соответствия на декоративно-отделочные работы с показателями пожарной опасностью Г1, В2, Д2, Т2)	Копия сертификата соответствия на декоративно отделочные материалы прилагается.
13	На первом этаже в коридоре столовой размещена различная мебель.	С технологическими требованиями к столовой, невозможно освободить коридор от мебели.
14	На первом этаже вестибюль, ведущий из лестничной клетки, не отделен от примыкающих коридоров перегородками с дверями, имеющими устройства для само закрывания и уплотнения в притворах	Написано письмо о выделении средств в Министерство образования на устранение данного предписания
<b>Здание прачечной (литер В)</b>		
15	В здание прачечной высота эвакуационных выходов в помещениях выполнены в свету менее 1,9м (фактически высота составляет 1, 78- 1,85 м).	Ввиду конструктивных особенностей здания расширение дверных проемов невозможно.
16	В помещениях прачечной в полу на путях эвакуации выполнены пороги в дверных проемах высотой более 50 мм (фактически высота составляет 200 мм).	Написано письмо о выделении средств в Министерство образования на устранение данного предписания
17	Высота эвакуационного выхода, ведущего из	Увеличение проема невозможно, в

	кабинета заместителя директора по АХЧ наружу выполнена в свету менее 1,9 м (фактически высота составляет 1,74 м).	связи с конструктивными особенностями помещения.
<b>КПП (Литер К, год постройки 1980)</b>		
18	Ширина горизонтального участка пути в коридоре КПП составляет менее 1,0 м (фактически на путях эвакуации установлен турникет, ширина открываемой части составляет 60 см).	Нарушение устранено.
<b>Здание складов и гаража (Литер Л, Л, год постройки 1986-1987)</b>		
19	Предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачного покрытия тамбура эвакуационного выхода из складских помещений, не менее R 15 не обеспечено (фактически строительные конструкции бесчердачного покрытия (обрешетка и стропила) выполнены из деревянных конструкций).	Демонтаж тамбура до сентября 2023 г.
20	Высота эвакуационных выходов, ведущих из овощехранилища, складских помещений и общего коридора, выполнены в свету менее 1,9 м (фактически высота составляет 1,63 - 1,85 м).	Увеличение высоты эвакуационных выходов невозможно, в связи с конструктивными особенностями помещения.
21	В полу на путях эвакуации из помещения овощехранилища выполнен порог в дверном проеме высотой более 50 мм (фактически высота составляет 250 мм).	Устраним до сентября 2023 г.
<b>Территория</b>		
22	Противопожарные расстояния от здания котельной с пристроенным КПП (Литер К) до жилого дома №22 по ул. Пугачевская, не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 7,53 м), от здания котельной с пристроенным КПП (Литер К) до многоквартирного жилого дома №24 (барачного типа), не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 9,13 м), от здания теплицы №1 (Литер Е) до хозяйственной постройки, расположенной по ул. Пугачевская, 24, не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 5,353 м), а также от здания теплицы №2 до многоквартирного жилого дома №26 (барачного типа), не менее 12 м не обеспечено (фактически расстояние составляет 4,433 м).	Устранение замечания невозможно.

2. Приложение:

- исполнительная документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (12л.)
- копия письма в Министерство Образования № 81 от 25.04.2023г. (1 л.)
- фото установки настенного речевого оповещателя. (1л.)

Директор школы



Селиверстова И.А.